

# Technical Support Bulletin IFSF Lon Konfiguration TLS-4XX



## Hinweis

Die Firma Veeder-Root übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf diese Veröffentlichung. Dies gilt insbesondere auch für die inbegriffene Gewährleistung der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Die Firma Veeder-Root kann nicht für darin enthaltene Fehler bzw. zufällige oder Folgeschäden in Verbindung mit der Lieferung, Leistung oder Verwendung dieser Veröffentlichung haftbar gemacht werden. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten unterliegen unter Umständen ohne vorherige Ankündigung einer Änderung.

Dieses Dokument ist zur Verwendung durch Personen bestimmt welche eine offizielle Veeder-Root Schulung absolviert und die zugehörige Zertifizierung erhalten haben. Diese Veröffentlichung enthält geschützte und vertrauliche Informationen.

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Firma Veeder-Root fotokopiert, vervielfältigt oder in andere Sprachen übersetzt werden.



TECHNICAL SUPPORT BULLETIN				
TLS4XX				
Thema: IFSF Lon Kommunikation				
Kategorie: Konfiguration	Nr. 18_011	Erstellt am: 31.08.2017		

# Einführung

Diese TSB informiert über den Anschluss, Konfiguration und Überprüfung eines TLS-4xx Steuergerätes über die IFSF Lon Schnittstelle.

### Anwendung

Für alle TLS4 und TLS-450Plus Geräte welche über eine IFSF Lon Schnittstelle benötigen

#### **Benötigte Teile**

1 x TLS4 Konsole, IFSF Option (860160-220)

Oder

1 x TLS4B Konsole IFSF Option (860166-220)

1 x TLS-450Plus mit eingebauter IFSF Schnittstellenkarte (333669-001)





#### Wichtige Informationen



Aktualisieren Sie vor allem bei älteren TLS-4xx Konsolen die Systemsoftware auf die aktuelle Version. Weitere Informationen dazu finden Sie in der nachstehenden TSB:

#### TSB\_VR\_16-023\_CH\_TLS4xx...

Bei TLS4(B) Konsolen kann die IFSF Lon Schnittstelle <u>nicht</u> nachgerüstet werden. Diese Geräte müssen bereits mit dieser Schnittstelle bestellt werden.

Bei TLS-450Plus Konsolen ist eine Nachrüstung der IFSF Lon Schnittstelle möglich. Die Bestellnummer für diese ist 333669-001.

TSB's sind verfügbar unter: <u>http://www.mygvr.com/</u>

oder kontaktieren Sie den TLS-RJ Tech Support: tlsrj.technical.support@gilbarco.com

Allgemeine technische Dokumentationen sind verfügbar unter: www.veeder.com/support/technical documentation/



# Vorgehensweise – Anschluss, Konfiguration und Überprüfung IFSF Lon Schnittstelle

Schritt	Beschreibung					Beispiel
1	Einstellung Node Adresse:					
	Die Einstellung der IFSF Node Adresse erfolgt mit Hilfe von 4 DIP Schaltern direkt auf der IFSF Lon Schnittstelle.					
	<ul> <li>Beim TLS-450Plus sind diese Schalter einfach von oben zu erreichen. Beim TLS4(B) müssen die beiden Befestigungsschrauben der CPU/Display Einheit entfernt werden und diese nach hinten geschoben werden um an die Schalter zu gelangen (siehe nebenstehende Abbildung).</li> <li>Bei der Auslieferung der Schnittstelle ist Node Adresse 1 eingestellt. Die Konfiguration einer anderen Adresse erfolgt gemäß der nachstehenden Tabelle:</li> </ul>				er einfach von üssen die CPU/Display nach hinten ter zu bildung). le ist Node tion einer	
	Node	1	DIP So 2	chalter 3	4	
	1 2	ON				
	3 4 5	ON	ON ON	ON		
	6	ON	01	ON		
	8	ON	ON	ON		
	9 10	ON			ON ON	
	11	ON	ON		ON	
	12	ON	UN	ON	ON	
	14 15	ON	ON	ON ON	ON ON	
	16	ON	ON	ON	ON	
	ON = Scł	nalter ges	chlossen			
2	Der Abso	hlusswid	erstand:			
	Auf der I	FSF Lon S	Schnittste	lle befin	det sich ein	
	weiterer 2er DIP Schalter. Mit diesem ist es				em ist es	
	Abschlus	bei Bedai swiderst	rf einen II and zu ak	FSF ctivieren.		
					and deaf as	
	nur an e	ig: in eine iner Stelle	em IFSF L e Abschlu	on Netzv Isswiders	verk darf es tände geben,	
	welche s	ich in dei	r Regel in	n IFSF Lor	Verteiler	
	befindet	. Die Abs Schnittst	chlusswic elle sind	lerstände daher ab	e auf der TLS Werk	
	deaktivie	ert.	che sina		WCIK	



3 Gehe Meni um zi gelan	en Sie auf nü/Setup/Kommunikation/IFSF zur Einstellung der IFSF Schnittstelle zu ngen.	Control Contro	Menü         Diagnose         Diagnose         Übersicht         Berichte         Setup         Software- Wartung         System- Administration	<ul> <li>Warnerstein</li> <li>Automat. Ereig. ,</li> <li>CD</li> <li>BIR ,</li> <li>BIR ,</li> <li>Kommunikation ,</li> <li>Kommunikation ,</li> <li>Kundenalarme ,</li> <li>Maximum Zeit</li> <li>Datum und Zeit</li> <li>Datum und Zeit</li> <li>Eleferung</li> <li>Geräte</li> <li>Statistica</li> </ul>	IM-Port tzwerk-Port F ernes Modem richte tieller Port tion-ID-Server
4 Nehn folge Aktiv Ausw Wähl Karte der T Die IF werd	men Sie im Konfigurationsbildschirm die enden Einstellungen vor: vieren Sie die IFSF Lon Schnittstelle durch die wahl des Felds <b>Aktiviert</b> . e. Die restlichen Einstellungen werden von TLS Konsole automatisch vorgenommen. IFSF Lon Schnittstelle kann nun genutzt den.	Image: Second state sta	System Status Setup Kommunikation Konfiguriert Gerät Bericht UDP-Port TCP-Port Konfiguriert System Status Setup Kommunikation Gerät Bericht UDP-Port TCP-Port te IFSF Lon Einst	IFSF  Aktiviert  Deaktiviert  Lon Karte  Standard  Aktiviert  Aktiviert  Lon Karte  Standard  Aktiviert  Standard  S	03/02/2016 02:54 PM



F	Cohon Sio zur Übernrüfung der	O         System Status         O Warnung(en) 0.Alarm(e)         03/02/2016 03:31 Pk			
J	Schnittstellenkonfiguration auf	Diagnose Modul IFSF O Orucken (C Node Id: 1			
	Menü/Diagnose/Modul/IFSF Wenn Sie hier Daten sehen kommuniziert die TLS Konsole mit dem IFSF Lon Netzwerk	Datum         Zeit         Daten           Favoriten Favoriten Menü Aktionen         FEB 3, 2016 3:45:09 FM 3:45:02 FM 909009020008040000601000302020:         90900902008040000601000302020:			
6	Probleme/Abhilfe	<ul> <li>Keine Kommunikation:         <ul> <li>Überprüfen Sie ob die Schnittstellenkarte im IFSF Setup aktivert ist.</li> <li>Überprüfen Sie ob unter Gerät die Auswahl Lon Karte eingestellt ist.</li> <li>Überprüfen Sie ob die Node Adresse richtig eingestell ist.</li> </ul> </li> <li>Uberprüfen Sie das Datenkabel zwischen Schnittstelle und IFSF Lon Verteiler.</li> <li>Kommunikation mit Unterbrechungen:             <ul> <li>Stellen Sie sicher, dass die Abschlusswiderstände deaktivert sind.</li> <li>Überprüfen Sie das Datenkabel auf Unterbrechungen oder schlechte /lose Kontakte.</li> </ul> </li> </ul>			



Revision	Datum	Bemerkung
Rev 0	06.09.2018	Initial release for internal review
		Page Count6
		Author: DS
Rev 0	31.08.2017	Urspünglicher Entwurf
		Anzahl Seiten: 9
		Autor: AK